



Den Bildern nach liegt es daran, dass die Gleitsteine zu locker sind.

Die TKA 23,5 hat am Teleskopkopf nur oben Gleitsteine, die das Teleskop seitlich führen.

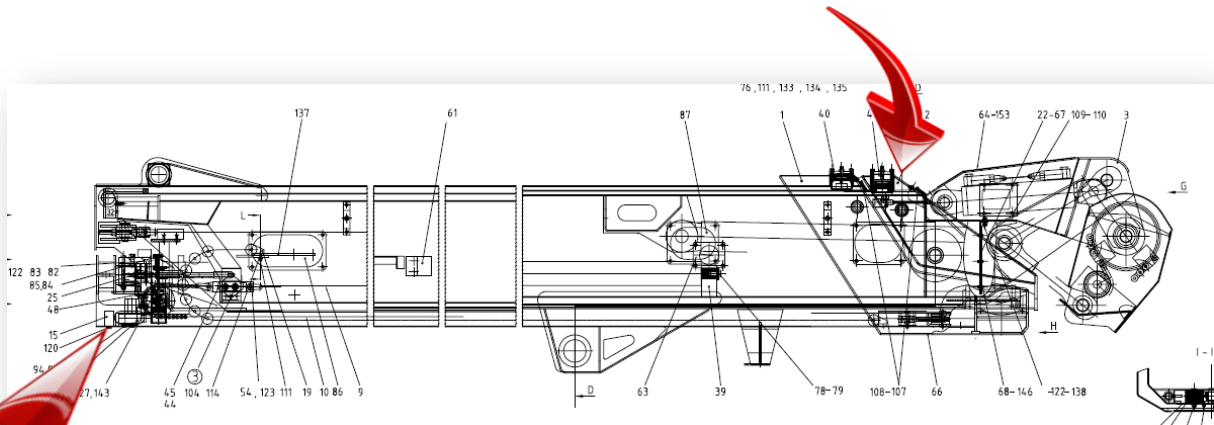

Deshalb schaukelt das Teleskop und kommt an die Umlenkrolle. Das ist nicht dramatisch aber unschön.

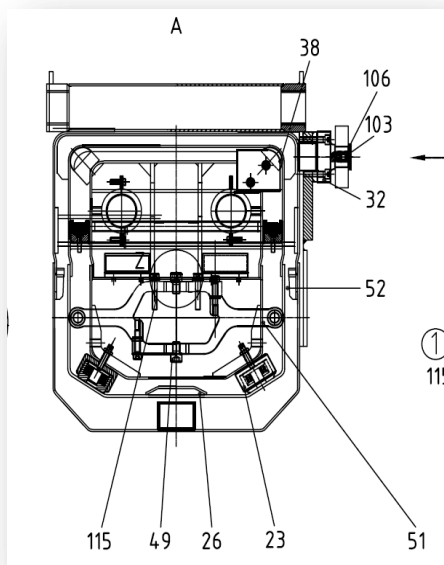

Bitte lassen Sie die Gleitsteine für das kleine Teleskop innen prüfen. Das Teleskop muss relativ straff nach oben gedrückt werden. (Pos 23). Danach ist zu prüfen, ob der Teleskopzylinder noch sauber in den Führungen läuft oder ob er Geräusche macht beim Einfahren in die Führung. Wenn er starke Geräusche macht, ist das Teleskop zu weit oben und meistens sind die oberen Gleiter verschlissen und müssen ausgetauscht werden. ( Pos. 38)  
Damit sollte das Problem beseitigt sein.

